


UBND TỈNH THANH HÓA
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THỦY LỢI BẮC SÔNG MÃ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

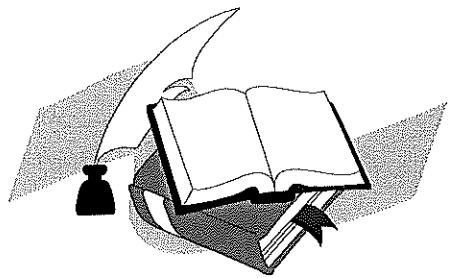

**PHƯƠNG ÁN
PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2023**

Thanh Hóa, tháng năm 2023

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 5 năm 2023

PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2023

A. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH:

I. Nhiệm vụ công trình:

Hệ thống thủy lợi Bắc Sông Mã nằm về phía Đông Bắc tỉnh Thanh Hoá có nhiệm vụ điều hành tưới, tiêu cho 77.016ha đất sản xuất nông nghiệp của 6 huyện, thị, thành phố (Hoằng Hoá, Hậu Lộc, Hà Trung, Nga Sơn, thị xã Bỉm Sơn và một phần phía Bắc thành phố Thanh Hóa). Hiện nay, do thời tiết diễn biến phức tạp, hàng năm có đến 5-6 cơn bão/ATNĐ đổ bộ vào đất liền, gây hư hỏng các công trình, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân trong vùng. Để giảm thiểu thiệt hại, chủ động sẵn sàng ứng phó khi bão, mưa lũ Công ty xây dựng phương án phòng chống lụt bão, xác định những sự cố có thể xảy ra tại những vị trí xung yếu trong mùa mưa lũ và xây dựng phương án giải quyết cụ thể.

II. Các thông số cơ bản của công trình:

1. Hồ:

Toàn hệ thống có 5 hồ chứa, trong đó:

- CN Bỉm Sơn có 2 hồ:

+ Hồ Cánh Chim: địa điểm xây dựng tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, dung tích thiết kế là $893 \times 10^3 m^3$; cao trình đỉnh đập +34,25m, Chiều dài đập là 75m, cao 14,5m; cao trình đỉnh tràn là +31,4m, lưu lượng tràn là $86,1 m^3/s$; cổng lấy nước tại vai hữu đập, đóng mở bằng vòi lăng, Công có kết cấu ống bằng ống gang cầu đường kính 40 cm, lưu lượng cổng là $0,124 m^3$, cao trình đáy cổng là +21,28m; có nhiệm vụ cấp nước tưới cho 25ha lúa, 115ha mía của của Công ty Nông - Công nghiệp Hà Trung và cấp nước sinh hoạt cho 86 hộ dân cư khu phố 10 phường Ba Đình.

+ Hồ chứa Đội 10: địa điểm xây dựng tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn; diện tích tưới thiết kế 26,0 ha nhưng diện tích thực tế là 10,0 ha;

- CN Hà Trung có 3 hồ:

+ Hồ Bến Quân: địa điểm xây dựng tại xã Hà Long, huyện Hà Trung; dung tích thiết kế là $2.314 \times 10^3 m^3$; cao trình đỉnh đập +13,3m, Chiều dài đập là 1.375m, cao 9,5m; cao trình đỉnh tràn là +11m, chiều rộng tràn là 2m, H = 1,5m lưu lượng tràn là $193,06 m^3/s$; Công có kết cấu ống bằng ống gang D600 đóng mở bằng thủ công, lưu lượng cổng là $2,01 m^3$, cao trình đáy cổng là +8,2m; có

nhiệm vụ là hồ điều tiết năm. Cấp nước tưới ổn định cho 500 ha xã Hà Long (diện tích tưới thực tế là 264,3ha), diện tích đất canh tác của xã Hà Long, huyện Hà Trung. Mùa hạn tích trữ nước đảm bảo phục vụ nhu cầu tưới, mùa lũ cắt giảm lượng lũ trên diện tích lưu vực 22 km² (rừng thưa, rừng bạch đàn nhỏ) chảy về qua khe.

+ Hồ Hà Thái: địa điểm xây dựng tại xã Lĩnh Toại, huyện Hà Trung; dung tích thiết kế là 670×10^3 m³; cao trình đỉnh đập +5m, chiều dài đập là 2.500m, cao 5m; nhiệm vụ tưới cho 73,8 ha đất nông nghiệp xã Hà Thái, xã Lĩnh Toại, huyện Hà Trung, mùa lũ tiêu bằng 03 cống lấy nước, cống tròn có khẩu diện D80 cm.

+ Hồ Khe Tiên: địa điểm xây dựng tại xã Hà Đông, huyện Hà Trung; dung tích thiết kế là 2.314×10^3 m³; cao trình đỉnh đập +13,3m, Chiều dài đập là 1.375m, cao 9,5m; cao trình đỉnh tràn là +11m, chiều rộng tràn là 15m, lưu lượng tràn là 193,06m³/s; Cống tưới được đặt tại vai đập phía bờ tả của đập chính số 2, kết cấu ống cống bằng ống gang, để cống bằng bê tông cốt thép M200, đường kính ống D300, đóng mở bằng thủ công; Có nhiệm vụ điều tiết năm có nhiệm vụ đảm bảo tưới cho 25 ha đất nông nghiệp xã Hà Đông, huyện Hà Trung.Cắt lũ giảm ngập lụt hạ du, chống xói bồi, khai thác các nguồn lợi khác

2. Cống:

Toàn hệ thống có 24 cống tiêu lớn với tổng lưu lượng tiêu là 311,2 m³/s. Trong đó có: 15 cống đóng mở bằng điện và 9 cống đóng mở bằng thủ công.

3. Kênh:

Toàn hệ thống có 37 tuyến kênh với tổng chiều dài là 345,2km (trong đó: 16,97km kênh kiên cố; 328,23km kênh đất), kênh tiêu nội đồng lớn diện tích tiêu là 41.220 ha. Hệ thống các kênh tiêu hàng năm công ty đầu tư nạo vét các tuyến chính tạo khả năng tiêu thoát nước tốt (kênh Chiếu Bạch, kênh Đông Ngọc,). Các huyện huy động lao động để nạo vét kênh liên xã, nội đồng kết quả đạt chưa cao bị bồi lấp nhiều nên tiêu thoát ra kênh chính còn hạn chế.

4. Trạm bơm:

Toàn công ty có 99 trạm bơm phục vụ tưới tiêu với tổng số máy là 359 máy bơm công suất từ 400-8.000 m³/h. Trong đó:

4.1. Trạm bơm tưới: gồm 63 trạm bơm với 167 máy

CNTL Hoằng Hóa 18 trạm bơm; CNTL Thành Phố: 3 trạm bơm; CNTL Hậu Lộc: 24 trạm bơm; CNTL Hà Trung: 7 trạm bơm; CNTL Nga Sơn: 9 trạm bơm; CNTL Bỉm Sơn: 2 trạm bơm.

4.2. Trạm bơm tiêu: gồm 14 trạm bơm tiêu với 77 máy

CNTL Hoằng Hóa: 1 trạm bơm; CNTL Thành Phố: 3 trạm bơm; CNTL Hậu Lộc: 2 trạm bơm; CNTL Hà Trung: 6 trạm bơm; CNTL Nga Sơn: 2 trạm bơm.

4.3. Trạm bơm tưới, tiêu kết hợp: gồm 22 trạm tưới tiêu kết hợp với 115 máy

CNTL Hoằng Hóa 4 trạm bơm; CNTL Hậu Lộc: 1 trạm bơm; CNTL Hà Trung: 9 trạm bơm; CNTL Nga Sơn: 5 trạm bơm; CNTL Bỉm Sơn: 3 trạm bơm.

B. HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH:

Hàng năm, Công ty đã tổ chức duy tu, bảo dưỡng công trình, máy móc thiết bị cũng như phối hợp với địa phương nạo vét, khai thông dòng chảy cho hệ thống kênh nội đồng trước mùa mưa bão. Tuy nhiên, một số công trình do được đưa vào sử dụng đã lâu nên bị xuống cấp, cửa van bằng thép bị han rỉ, rò nước; đàm đỡ ống khoá cống bị bong tróc, các máy đóng mở vận hành không được trơn tru,... Hệ thống kênh dẫn bị bồi lắng lòng kênh, bờ kênh bị sạt lở tại nhiều vị trí.

C. PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

1. Dự báo tình hình khí tượng thủy văn mùa lũ năm 2023 và lượng mưa Max của các trạm đo trong những năm gần đây

a. Dự báo tình hình khí tượng thủy văn mùa lũ năm 2023:

Theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn về tình hình thời tiết vụ Mùa năm 2023. Chịu ảnh hưởng của hiện tượng ENSO. Nắng nóng có khả năng gia tăng từ tháng 5, trong thời kỳ này có khả năng xảy ra từ 5 – 7 đợt nắng nóng, trong đó có những đợt nắng nóng gay gắt và kéo dài nhiều ngày hơn so với cùng thời kỳ năm 2022. Mưa có khả năng xuất hiện vào cuối tháng 5, đầu tháng 6. Từ tháng 05 - 10/2023 có khả năng xảy ra từ 1 - 5 đợt mưa lớn. Tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN và phổ biến đạt từ 400 – 700mm, khu vực vùng núi có nơi trên 700mm. Bão và ATNĐ gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên vùng biển; ngoài ra hiện tượng mưa lớn, nắng nóng, dông, lốc, mưa đá có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất.

b. Lượng mưa trung bình những năm gần đây:

STT	Năm	Lượng mưa bq (mm)
1	2015	1.268
2	2016	1.298
3	2017	1.830
4	2018	1.413
5	2019	1.373
6	2020	1.433
7	2021	2.051
8	2022	1.923

c. Diễn biến mực nước Max của sông Mã và sông Lèn qua những năm gần đây :

TT	Ngày, tháng	Năm	∇_{Mnmax} sông Mã (m)	Ngày, tháng	Năm	∇_{Mnmax} sông Lèn (m)
1	Tháng 9	2015	4,2	Tháng 9	2015	2,2
2	Tháng 8	2016	4,2	Tháng 8	2016	2,15
3	Tháng 10	2017	7,8	Tháng 9	2017	4,4
4	Tháng 8	2018	6,3	Tháng 9	2018	3,9
5	Tháng 8	2019	4,6	Tháng 8	2019	2,7
6	Tháng 8	2020	2,4	Tháng 8	2020	2,2
7	Tháng 7	2021	2,2	Tháng 7	2021	2,2
8	Tháng 5	2022	2,5	Tháng 8	2022	2,4

Quá trình theo dõi mực nước sông đạt lớn nhất diễn ra ở các năm 2017 và 2018

2. Dự báo nguồn nước các sông mùa lũ năm 2023

Theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, Mùa lũ năm 2023, đỉnh lũ trên các sông phô biến ở mức thấp hơn TBNN. Các đợt lũ lớn phô biến tập trung vào nửa cuối mùa lũ (tháng 8, 10). Mực nước tại sông Mã, sông Lèn dao động ở mức 2,2 – 2,7m.

3. Một số quy định trong mùa lũ:

- Khi có tin bão gần và có khả năng đổ bộ vào Thanh Hoá, khi xảy ra mưa lớn mực nước các sông lên đến mực nước báo động I và tiếp tục lên Ban chỉ huy PCLB công trình phải có mặt tại công trình và chuẩn bị sẵn sàng.

- Chỉ huy điều hành thường trực 100% quân số trực 24/24 giờ. Báo mực nước, tình hình diễn biến công trình theo đúng quy định.

- Việc quản lý vận hành hồ, âu và các công tuân thủ theo quy trình vận chung của hệ thống và quy trình vận hành riêng của từng công trình, máy móc, thiết bị.

5. Một số tình huống sự cố có thể xảy ra và biện pháp xử lý đối với công trình, và các thiết bị máy móc:

Hệ thống các công trình đầu mối của Công ty đều được xây dựng đã lâu công trình hư hỏng, xuống cấp dẫn đến khả năng đáp ứng ưu cầu cho vận hành gặp rất nhiều khó khăn. Mặt khác, do thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, các trận bão lũ xảy ra với cường độ lớn. Toàn hệ thống có rất nhiều các công trình như Hồ, cống, trạm bơm trong phạm vi phương án này Công ty chỉ lập đối với 4 công trình điển hình đó là: Hồ Bến Quân, cống Thành Châu, Cống Móng Giường 2 và Âu Báo Văn nếu có xảy ra sự cố sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất nông nghiệp và dân sinh kinh tế trong vùng, đối với các công trình khác cơ chế vận hành thống nhất theo phương án Chi nhánh đã lập.

Một số tình huống cụ thể xảy ra và biện pháp xử lý:

- Cống Thành Châu:

Khi mực nước ngoài sông lớn hơn trong đồng:

Nước lũ ngoài sông Mã lên cao > 2,0m, cánh cửa hạ lưu bị kẹt không đóng được, nước vào đồng gây ngập úng và gây nguy cơ mất an toàn cho công trình.

- Biện pháp xử lý:

Huy động lực lượng tiến hành thả phai phụ xuồng hèn phai thượng lưu cống, đóng bao tải cát (đất), chèn bạt vào phai đắp bao tải cát.

- Lực lượng lao động, vật tư cần thiết:

Lực lượng thường trực tại cống là (3 người); cụm thủy lợi 3 là (20 người), phối hợp UBND Huyện, UBND xã Hoằng Châu, Hoằng Tân huy động lực lượng dân quân tự vệ, thanh niên; hỗ trợ thêm vật tư cát, đá, cọc tre...

Khi mực nước ngoài sông nhỏ hơn trong đồng có yêu cầu tiêu úng:

Cao trình tiêu TK của cống ≥ 0.6 giả thiết cánh cửa cống bị kẹt và mất điện, làm ảnh hưởng công tác tiêu úng.

- Biện pháp xử lý:

Huy động tổ Sửa chữa và cụm 3 hỗ trợ dùng ba lăng xích, đòn bẩy và vận hành tay để nâng cửa van.

- Lực lượng lao động, vật tư cần thiết: Nhân công: 20 người; Ba lăng xích : 02 cái; Đòn bẩy gỗ: 4 cái.

- Hồ Bến Quân:

Tuân thủ theo phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đã được UBND tỉnh phê duyệt.

* Tình huống sự cố:

Khi mực nước hồ đạt đến cao trình thiết kế kết hợp mưa lớn làm cho sạt lở mái đập đất do đường bão hòa thân đập dâng cao, nước thấm ra mái hạ lưu đập.

($L_{sạt} \leq 10$ m).

* Biện pháp ứng phó:

- Dùng cọc tre, phên nứa đóng phía dưới khói đất sạt lở, có thể đóng thành nhiều hàng, để phân nhỏ trọng lượng khói đất trượt, chống không cho trượt, làm lọc mái, rãnh để thoát nước thấm vào rãnh tiêu nước mái đập. Có thể gọt bớt đất của khói trượt để giảm bớt trọng lượng đất cho khói trượt.

* Vật tư cần thiết: Lực lượng lao động từ 10 đến 15 người; Cọc tre 1,5m~2,5m=200 cọc; Phên nứa: (30~50)m²; Cát thô (5~15)m³; Đá 1x2: (5~15)m³; Đá 4x6: (5~20)m³; Đá hộc (10~30)m³; Bao tải (100~300) cái; Máy xúc $\leq 0,8$ m³, 01 máy.

- Âu Báo Văn:

+ *Tình huống sự cố*: Khi có bão lũ xảy ra, dễ xảy ra hiện tượng rò rỉ nước, lồng mang cống.

+ *Biện pháp ứng phó*: đóng cọc tre, làm rọ đá chứa 0,5 – 0,8m³ đá hộc (dây buộc, rọ đá phải bền chắc bằng dây thép 2-3mm). Đồng thời với việc thả cụm cây rọ đá, cho thả các bao tải đất.

+ *Về lực lượng vật tư huy động*: Lực lượng thường trực tại Âu 2 người (3 người), huy động lực lượng cụm Hà Phú là 10 người ngoài ra có thể phối hợp với UBND các xã lân cận để hỗ trợ về nhân lực cần thiết, vật tư để xử lý sự cố tại công trình gồm: bao tải, cọc tre, đất, đá hộc, thép buộc,...

- Công Mộng Giường 2:

+ *Tình huống sự cố*: Mát điện lưới, máy phát không hoạt động, cửa van bị kẹt không thể vận hành bằng tay nâng lên để tiêu nước ra được.

+ *Biện pháp ứng phó*: Căn cứ tình hình thực tế trên đoạn kênh Hưng Long từ cổng Mộng Giường I ra đến cổng Mộng Giường II có 2 cửa cổng ông Gia và ông ty nối với cổng T3 khi cổng Mộng Giường II không tiêu được thì ta tổ chức tiêu nước qua 2 cửa cổng ông Ty và ông Gia ra ngoài cổng T3

+ *Về lực lượng vật tư huy động*: Báo cáo Công ty, UBND huyện điều máy móc hỗ trợ, nhân lực ngoài cụm đồng biển báo cáo Ban PCLB huyện chỉ đạo UBND các xã điều nhân lực địa phương hỗ trợ.

5.4. Trường hợp khi xảy ra mưa lũ vượt tầm suất, có nguy cơ đe doạ đến an toàn công trình:

- Huy động nhân lực, vật tư, xe máy ở mức tối đa có thể, tổ chức ứng cứu khẩn trương có hiệu quả.

- Thông báo cho nhân dân trong hành lang thoát lũ di dời ngay lên các vị trí sơ tán theo phương án.

- Trường hợp đặc biệt có nguy cơ mất an toàn của công trình làm ảnh hưởng đến vùng hạ du. Quyết định di dời do trưởng ban PCLB Tỉnh quyết định. Việc di dời do trưởng ban PCLB Huyện tổ chức thực hiện. Trưởng ban PCLB xã thông báo khẩn cấp và tổ chức thực hiện, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

6. Vật tư dự phòng:

a. Vật tư dự phòng toàn Công ty:

TT	Tên vật tư	ĐVT	Vật tư năm 2022	Đã sử dụng	Hỏng	Còn lại	Cần bổ sung
1	Cọc tre (f6 - f10) 2,5m	cọc	1985	185	60	1740	160
2	Bạt dứa môt lớp	m ²	3681	697	0	2984	141
3	Bao tải xác rắn	cái	5037	668	40	4329	181
4	Cát thô	m ³	39	6	0	33	0

5	Dây bẹ buộc bì	kg	4	0	0	4	0
6	Dây thừng đay	kg	30	0	0	30	0
7	Luồng cây 4m	cây	45	15	0	30	15
8	Đá 1x2	m3	24	2	0	22	0
9	Đá 4x6	m3	20	0	0	20	0
10	Đá hộc	m3	40	0	0	40	0
8	Đất	m ³	61	19	0	42	3
9	Thép buộc 3mm	kg	33	0	0	33	0
10	Thép f6mm	kg	13	0	0	13	0
11	Giẻ lau	kg	60	30	0	30	30
15	Phai chèn	tấm	25	0	0	25	0
12	Đèn pin sạc đa năng cầm tay	cái	50	29	10	11	36
13	Phao cứu sinh	cái	0	0	0	0	4
14	Dao phát	cái	0	0	0	0	5
15	Dao chặt	cái	0	0	0	0	2
16	Xèng	cái	0	0	0	0	2
17	Xăng chạy máy phát điện dự phòng	lít	0	0	0	0	20
18	Dầu chạy máy nổ phát điện dự phòng	lít	0	0	0	0	40

7. Nhân lực ứng cứu:

Để chủ động khi có mưa bão, các Chi nhánh cần phải có phương án cụ thể với UBND huyện, thị, thành phố về lực lượng thường trực:

- Tùy theo tình hình và điều kiện cụ thể, mỗi Chi nhánh thành lập đội ứng cứu khẩn cấp từ 15-20 người thường trực và sẵn sàng làm nhiệm vụ, xử lý kịp thời khi có sự cố.

- Chi nhánh lập danh sách cụ thể, phân thành các tổ có người phụ trách, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Khi cần BCH-PCLB sẽ thông báo hoặc báo động để huy động tăng cường nhân lực từ các cụm, tổ khi có tình huống xảy ra; tập kết người, dụng cụ, lương thực, thực phẩm.

8. Công tác hậu cần:

Đây là nhiệm vụ quan trọng của công tác PCLB nhằm đảm bảo cho việc thực hiện phương án có hiệu quả và bảo đảm sức khoẻ cho ban chỉ huy, các lực lượng ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Vì vậy BCH- PCLB phải có kế hoạch cụ thể phân công cho từng đơn vị và cá nhân để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

D. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

Đây là nội dung quan trọng quyết định thành công trong việc phòng chống thiên tai, phải thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ:

- Chỉ huy tại chỗ.

- Lực lượng tại chỗ .

- Vật tư, phương tiện tại chỗ.
- Hậu cần tại chỗ.

I. Công tác chuẩn bị

1. Chuẩn bị về tổ chức

Công ty thành lập ban chỉ huy PCLB năm 2023 theo Quyết định số 351/QĐ-BSM ngày 19/5/2023 của Giám đốc Công ty, trên cơ sở đó các Chi nhánh kiện toàn ban chỉ huy phòng chống lụt bão năm 2023 của đơn vị, thông báo danh sách PCLB phân công nhiệm vụ từng vị trí cụ thể.

2. Chuẩn bị về kỹ thuật nghiệp vụ:

- Giám đốc Công ty thành lập ban chỉ huy PCLB năm 2023 trên toàn địa bàn Công ty, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ huy PCLB.

- Các Chi nhánh lập phương án PCLB-TKCN năm 2023 trong hệ thống thủy lợi của Chi nhánh quản lý trình Giám đốc Công ty phê duyệt.

- Tổ chức tập huấn kỹ thuật, triển khai phương án đến mọi thành viên trong chi nhánh. Trường hợp cho phép có thể diễn tập lực lượng ứng cứu.

- Tổ chức kiểm tra, kiểm tu, tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa công trình, máy bom, máy đóng mở, khắc phục hư hỏng công trình phục vụ phòng chống bão, lũ.

- Kiểm tra và bổ sung vật tư dự phòng tại công trình.

- Phối hợp với UBND các huyện, thị, thành phố triển khai công tác nạo vét, giải toả ách tắc các tuyến kênh tiêu theo kế hoạch.

3. Thông tin liên lạc:

a. Thông tin qua các phương tiện điện thoại hữu tuyến, vô tuyến:

- Chế độ thông tin liên lạc của các thành viên trong ban chỉ huy PCLB của Công ty và Chi nhánh luôn luôn đảm bảo thông suốt. (Lập danh sách số máy di động của các thành viên);

- Khi mưa bão yêu cầu các vị trí đã được phân công thực hiện nghiêm chế độ trực ban công tác phòng chống thiên tai 24/24 giờ và thường xuyên cập nhật báo cáo tình hình, tham mưu về ban chỉ huy PCLB Công ty, Chi nhánh để có biện pháp ứng phó kịp thời.

- Thời gian báo cáo

+ Trước bão: Báo cáo số liệu kèm theo bảng tiến độ sản xuất trước 7h20p hàng ngày (sẵn sàng báo cáo số liệu khi có cuộc họp khẩn cấp hay có yêu cầu của lãnh đạo Công ty).

+ Trong bão: Cập nhật số liệu mực nước, lượng mưa, tình hình hoạt động của các công trình thủy lợi và báo cáo liên tục 2h/ 1 lần.

+ Sau bão: Khi kết thúc mỗi đợt lũ, bão Ban Chỉ đạo PCLB của từng Chi nhánh có báo cáo đánh giá sơ kết của đợt; hàng năm có báo cáo tổng kết năm.

b. Khi có bão lụt, hai phương tiện thông tin liên lạc trên không hoạt động được thì xử lý như sau:

Huy động nhân lực tại Chi nhánh, chuyển thông tin hay công văn và nội dung chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão.

4. Về giao thông:

Sử dụng phương tiện cá nhân của cán bộ công nhân viên trong Chi nhánh; khi cần thiết hợp đồng phương tiện, thiết bị trên địa bàn.

II. Tổ chức triển khai, thực hiện:

- Đối với chi nhánh tổ chức thực hiện phương án PCLB năm 2023 trong hệ thống thủy lợi của Chi nhánh quản lý đã được Giám đốc công ty phê duyệt cũng như triển khai thực hiện nhiệm vụ, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 của UBND huyện, thị, thành phố theo thông báo.

- Đối với các cụm, tổ: Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của Ban chỉ huy PCLB Chi nhánh, Trưởng ban và cấp trên giao phó, đặc biệt là công tác sau khi bão tan, chủ động tổ chức thực hiện chế độ thông kê, báo cáo nhanh khối lượng thiệt hại do mưa lũ gây ra và khắc phục hậu quả sau bão về Ban chỉ huy PCLB Chi nhánh để làm cơ sở Chi nhánh tổng hợp tình hình báo cáo Công ty để khắc phục kịp thời các thiệt hại xảy ra nếu có, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và công trình, sẵn sàng phục vụ sản xuất khi có yêu cầu

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí trong ban chỉ huy phòng chống lụt bão của Chi nhánh, lãnh đạo đảng ủy Ban Giám đốc Chi nhánh và các tổ chức đoàn thể Tích cực triển khai cho cán bộ chủ chốt, công nhân phụ trách địa bàn, phụ trách các vị trí xung yếu, nắm được tầm quan trọng công tác phòng chống lụt bão để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị phòng chống lụt bão, nhất là công tác 4 tại chỗ từ Chi nhánh xuống đến các tổ cụm ở các công trình trọng điểm, các vị trí xung yếu có nguy cơ cao mất an toàn khi bão lũ xảy ra, đảm bảo cụ thể, sát thực, phù hợp với nguồn lực của đơn vị.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình bão lụt để có biện pháp phòng chống kịp thời hiệu quả; Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết và thực hiện, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng, phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng chống lụt bão của toàn dân trên địa bàn. Chỉ đạo các HTX NN kiểm tra các công dưới đê, cùng với các HTX chủ động việc tiêu thoát nước theo đúng kế hoạch đề ra.

- Thông báo các bản tin dự báo, cảnh báo, công điện chỉ đạo, điều hành phòng, chống lụt bão.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác thường trực phòng chống lụt bão theo quy định, sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống xảy ra khi bão lũ diễn biến phức tạp. Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác quản lý, giám sát, nâng cao ý thức trách nhiệm của CBCNV trong công tác phòng, chống lụt bão.

Trên đây là toàn bộ nội dung và một số tình huống xử lý sự cố tại các công trình điển hình trong Phương án Phòng chống lụt bão năm 2023 của Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Bắc Sông Mã. Đề nghị các phòng Công ty, các Chi nhánh triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Chi cục Thuỷ lợi (b/c);
- Chủ tịch, Giám đốc công ty (b/c);
- Phó Giám đốc công ty;
- Các phòng CT (thực hiện);
- Các Chi nhánh (thực hiện);
- Lưu KH & QLTT.



Nguyễn Ngọc Tuấn